

技 術 通 報 (20131025)

有鑒於本公司各項產品版本之更新與功能之增加，為免使用時出現不適用之狀況，並能操作順暢，特公告本通報。

- 一、修改新版本 AC621-8 VA.3 與 VA.4 版本功能如下。
- 二、由於客戶反應 AC621-8 使用寬頻傳訊會無故遙控設定或遙控解除，經查問題可能為網路雜訊所致，因此修改送信機 CPU 版本並過濾網路信號，將可改善無故遙控設定或遙控解除狀況。
- 三、也由於該過濾信號機制，使得如果送信機參數裡面客戶代號 (ID 碼)與寬頻轉換器的傳輸到管制端伺服器的 PORT (5xxx) 不一致的話，將會在傳送 6 筆網路信號後，轉至電話傳輸。
- 四、例：送信機參數裡面的客戶代號 (ID 碼) 為 001；寬頻轉換器傳送到管制端伺服器的 PORT 為 5002 (正確應該為 5001)，則會出現上述狀況。
- 五、如出現上述狀況，乃顯示送信機參數的客戶代號 (ID 碼)與寬頻轉換器中的伺服器接收 PORT 設定不一致，請修正後即可正常傳訊。